

4	язовир Мишковец; №112.010 с. Слатина, община Ловеч; МЗХ-НС клон СД Плевен	28.10.2015	да	да	17; земнона- сипна; 1250	проходима, вълнообр., дърв. и хр. раст., уплътнена, неизправна	не	не		да	не	Техн. параметри: член; В- 20м; Кк.-193; Кпр.- 191,7; Qmax - 6,5 м3/с	почистено; има проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-300; Qmax - 1,5 м3/с	неизправно частично работо- способно	ерозия в ляв скат на стоманобетонна плоча на енергогасителя на ОИ	2015 г.	село Дойренци	960	пътни артерии Ловеч-Левски и Горан-Слатина; ж.п. линия Ловеч- Левски; газопровод за гр. Ловеч	
5	язовир Крапец; №10.1 с. Малиново, община Ловеч; МЗХ- НС клон СД Плевен	2.11.2015	да	да	28,22; земнона- сипна; 17800	с настилка, проходима, равна, леки улягания към сухия откос, изправна	не	не	да		не	Техн. параметри: член; Кк.- 407,5; Кпр.-406,5; Qmax - 10 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-800; Qmax - 1,6 м3/с	неизправно частично работо- способно	паднали скални маси в преливника	2015 г.			пътни артерии Ловеч-Севлиево и Кормянско- Малки Вършец	
6	язовир Пелик дере; №079.002 с. Горан, община Ловеч; МЗХ- НС клон СД Плевен	28.10.2015	да	да	15,45; земнона- сипна; 600	проходима, уплътнена, хр. раст. и единични дървета, изправна	не	не		да	не	Техн. параметри: член; В- 20м; Кк.-193; Кпр.- 191,7; Qmax - 2,23 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-300; Qmax - 1,5 м3/с	неизправно частично работо- способно	наличие на дейност от земеровни животни по короната и въздушния откос	2015 г.	село Дойренци	960	пътни артерии Ловеч-Левски и Горан-Слатина; ж.п. линия Ловеч-Левски; газопровод за гр. Ловеч	
7	язовир Полето; №309.126 с. Малиново, община Ловеч; община - Ловеч	2.11.2015	не	не	9,00; земнона- сипна; 110	проходима, вълнообр., видими слягания, неизправна	не	да		да	не	Техн. параметри: член; Кк.- 100; Кпр.-97,5; Qmax - 25 м3/с	обрасло; има проводимост	Техн. параметри: таблен-1 бр. Ф-250; Qmax - 0,26 м3/с	пред- аварийно	пукнатини и слягания по короната, местни свличания по въздушния откос, каменната броня компрометирана променена геометрия на водния откос	2013 г.	западна част на с. Малиново	588	път Е 772 София- Варна; път Малиново- Прелом	
8	язовир Прелом; №33 с. Прелом, община Ловеч; община - Ловеч	2.11.2015	не	не	9,00; земнона- сипна; 95	проходима, вълнообр., хр. раст., неизправна	не	не		да	да	Техн. параметри: член; Кк.- 100; Кпр.-97,8; Qmax - 25 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-250; Qmax - 0,17 м3/с	пред- аварийно	вертикална горна част на воден откос; ОИ - най- вероятно дефектирал тръбопровод; завишена кота на дъното на приливника	2013	южната част на с. Прелом	41	път Малиново- Прелом	
9	язовир Селището; №60 с. Къкрин, община Ловеч; община - Ловеч; "Серена" ООД Ловеч	2.11.2015	не	не	13,00; земнона- сипна; 280	проходима, вълнообр., изправна	не	не	да		не	Техн. параметри: траншеен; В-4м; Кк.- 100; Кпр.-98,1; Qmax - 29 м3/с	обрасло; има проводимост	Техн. параметри: иглен-1 бр. Ф-250; Qmax - 0,32 м3/с	неизправно частично работо- способно	подувания във въздушния откос, кореспондиращи със слягания във водния откос	2013			път Ловеч- Севлиево	
												да		да							

10	язовир Синдиката; №335443 гр. Луковит, община Луковит; МОСВ; "НЕК" ЕАД	5.11.2015	не	не	18,3; каменно зидана; 1170	с настилка, проходима, равна, изправна	да	да	да		не	Техн. параметри: кригер- офицеров; В-13м; Кк.- 141,7; Кпр.-137,7; Qmax - 277,41 м3/с	почистено има проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-1500; Qmax - 25,36 м3/с	изправно		2014	централна част на Луковит	9084		
11	язовир Тодоричане; №000080 с. Тодоричане, община Луковит; "ГМ-Фишинг" ЕООД София	5.11.2015	не	не	11,8; земнона- сипна; 144	проходима, вълнообр., изправна	не	не	да		не	Техн. параметри: челен; В- 8м; Кк.-100; Кпр.-98,2; Qmax - 8 м3/с	обрасло; има проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-250	неизправно неработо- способно	пукнатини по короната и въздушния откос; липсва каменна броня; ерозия в горната част на водния откос	2013	с. Тодоричане	388		
12	язовир Малка Желязна; №500.056; 500.106 с. Малка Желязна; община Тетевен; община Тетевен	30.10.2015	не	не	15,7; земнона- сипна; 432	вълнообр., променлива ширина, неизправна	не	не	да	да		Техн. параметри: челен; В- 6м;	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-250	пред- аварийно	коловози и слягания на короната към сухия откос; местни свличания на водния откос	2014	долна част на с. Българси извор	≈20	път Е772 София- Варна	
13	язовир Шарковското; №2.7; с. Врабево, община Троян; община Троян; "Софарма" АД София	5.11.2015	да	не	18,3; земнона- сипна; 600	проходима, вълнообразна изправна	да	не	да	да		Техн. параметри: челен; Кк.- 100; Кпр.-98; Qmax - 50 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-300	неизправно частично работо- способно	филтрация в петата на въздушния откос; нарушена геометрия на воден откос	2013			пътни артерии Врабево-Дебнево и Ловеч- Априлци	
14	язовир Ледовото; №40.13; с. Врабево; община Троян; община Троян; сдружение "ЛРД" Троян	28.10.2015	не	не	25,5; земнона- сипна; 850	проходима, неуплътнена- коловози, изправна	не	не	да	да		Техн. параметри: челен; Кк.- 100; Кпр.-97,8; Qmax - 30 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-400	неизправно частично работо- способно	повърхностна ерозия на въздушен откос; променена геометрия на воден откос	2013			път Добродан- Врабево	
15	язовир Добродан; №70.27; с. Добродан; община Троян; община Троян	29.10.2015	не	не	7,5; земнона- сипна; 50	проходима, променлива ширина, неуплътнена- коловози, хр. растителност, неизправна	не	не	да	да		Техн. параметри: челен; Кк.- 100; Кпр.-98,8; Qmax - 6 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-200	пред- аварийно	филтрация преди шахтата на ОИ; хлътвания, свличавия и подувания по въздушния откос; свличания и нарушена броня по водния откос	2013			път Добродан- Врабево	
16	язовир КОС-1; №7.4; гр. Троян, община Троян; МЗХ- ИПЖЗ Троян; "Кючукови" ЕООД - с. Драшкова поляна, общ. Априлци	29.10.2015	не	не	12; земнона- сипна; 54	проходима, вълнообр., изправна	да	да	да		не	Техн. параметри: друг- изкоп; Кк.-100; Кпр.- 97,8; Qmax - 6,2 м3/с	почистено; има проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-200	неизправно частично работо- способно	местни свличания и повърхностна ерозия на въздушния откос; нарушена геометрия в средната част на водния откос	2015		≈10	път Ловеч-Троян; ж.п. линия Ловеч- Троян; бензино- станция; газостанция	
												да		няма							

17	язовир КОС-2; №15.5; гр. Троян, община Троян; МЗХ- ИПЖЗ Троян	9.10.2015	не	не	14; земнона- сипна; 27	проходима, вълнообразна изправна	да	не	да			не	Техн. параметри: челен; Кк.- 100; Кпр.-99; Qmax - 5 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-200	неизправно неработо- способно	слягания по короната към въздушния откос; променена геометрия в средната част на въздушния откос	2013		≈10	път Ловеч-Троян; ж.п. линия Ловеч- Троян; бензино- станция; газостанция	
18	язовир Сопот; №016.244 с. Сопот, Ст. Село и Г. Желязна, общини Угърчин и Троян; МЗХ-НС клон СД Плевен	3.11.2015	да	да	28,1; земнона- сипна; 60908	настилка, проходима, изправна	да	не	да			не	Техн. параметри: челен; В- 10м; Кк.-366,6; Кпр.- 365; Qmax - 5 м3/с	обрасло; има проводимост	Техн. параметри: шибър-2 бр. Ф-1200; Qmax - 24 м3/с	неизправно - частично работо- способно	компром.стабил. на каменната облицовка на крилните стени на енергогас. на ОИ; водовземното съоръжение неизправно	2015	Васильовска махала; Български извор; Торос и Дерманци	10; 1200; 1352; 1994	път Е772 София- Варна; път Лесидрен-Сопот; път Васильовска махала-Борима; път Гложене- Дерманци	
19	язовир Морун; №486.992; гр. Угърчин, община Угърчин ; МЗХ-НС клон СД Плевен; "АНДИМ-Р" ЕООД	3.11.2015	да	да	20,40; земнона- сипна; 2193	проходима, вълнообр., неуплътнена- коловози, хр. растителност, изправна	не	не	да			не	Техн. параметри: челен; В- 17,5м; Кк.-319; Кпр.- 318; Qmax - 13,3 м3/с	обрасло; има проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-800; Qmax - 4,35 м3/с	неизправно - частично работо- способно	компрометиран крилни стени и дно на бързотока на преливника и свличане на земни маси в десния скат	2015	част от гр. Угърчин	2506	път Угърчин- Сопот; път Угърчин-Ловеч	
20	язовир Света; №361.964; гр. Угърчин; община Угърчин ; МЗХ-НС клон СД Плевен; сдружение за напояване	3.11.2015	не	да	14; земнона- сипна; 1054	проходима, вълнообр., неуплътнена- коловози, хр. растителност, н еизправна	не	не		да		не	Техн. параметри: челен; Кк.- 273; Кпр.-272,3; Qmax - 42 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-400; Qmax - 0,7 м3/с	неизправно - частично работо- способно	обрушени скални блокове в бързотока на преливника; преди ОИ теч от тръбопровода	2015			път Угърчин- Ловеч	
21	язовир Каленик; №150.11 и №20.81; с. Каленик и с. Орляне, община Угърчин ; община Угърчин ; "Бенимиц" ЕООД- Ловеч	3.11.2015	не	не	8; земнона- сипна; 227	вълнообр., променлива ширина, хр. растителност, неизправна	да	не		да	да		Техн. параметри: челен; Кк.- 100; Кпр.-98,2; Qmax - 50 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: шибър-1 бр. Ф-250	неизправно неработо- способно	неизправен бързоток на преливника	2013			път Каленик- Катулец	
22	язовир Пазар дере; №000051; с. Голец, община Угърчин; община Угърчин; Евтим Енчев-Ловеч	3.11.2015	не	не	10,7; земнона- сипна; 51	проходима, вълнообр., изправна	не	не		да	да		Техн. параметри: челен; Qmax - 6 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. параметри: тръбен-1 бр. Ф-200	пред- аварийно	подуване на лявата част и оводняване в петата на въздушния откос; нарушена броня и изнасяне на горната част на водния откос	2013			път Е772 София- Варна	
	язовир Витина														да							

23	лъка; №000089 и №024064; с. Добревци и с. Орешане, община Ябланица; ЕТ "В. Дяков"- Ябланица	30.10.2015	не	не	12,6; земнона-сипна; 2032	вълнообр., променлива ширина неизправна	не	не		да	не	Техн. парам.: челен; В-30м; Кк.-100; Кпр.-98,2; Qmax - 13,3 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. парам.: шибър-2 бр. Ф-300	неизправно-неработоспособно	в горната част на сухия откос на места свличания; нарушена каменна броня	2014	северозапад на част на с. Златна Панега	≈500	път Добревци-Орешане	
24	язовир Боаза; №000452; с. Брестница, община Ябланица; ЕТ "Фазан" Тетевен	30.10.2015	не	не	12,7; земнона-сипна; 193	вълнообр., променлива ширина, изправна	да	не		да	не	Техн. парам.: челен; В-3м; Кк.-100; Кпр.-98,3; Qmax - 11 м3/с	обрасло; няма проводимост	Техн. парам.: шибър-1 бр. Ф-250	неизправно-частично работоспос-обно	овлажняване на петата на сухия откос; свличане и липса на каменна броня	2014		≈50	път Е772 София-Варна; бензино-станция; газостанция; автокъща	
25	язовир Черешов дол; №739.38; 739.823; 641.6; 641.27; 641.28; 641.29; 641.30; 641.31; 641.32; 641.33 гр. Априлци, община Априлци; неустановена	4.11.2015	не	не	12; земнона-сипна; 50	вълнообр., променлива ширина, неизправна	да	да		да	да	Техн. парам.: челен; Кк.-100; Кпр.-97,8	почистено; има проводимост	Техн. парам.: шибър-1 бр. Ф-300	пред-аварийно	преовлажняване след петата и свличания по целия въздушен откос; бетонирана входяща шахта на ОИ	2014	махала Касалин	≈50	път Априлци-Острец-Габрово	

Техническо състояние по смисъла на чл. 46 от Наредба № 13

ИЗПРАВНО Т. 1	1 БР.
НЕИЗПРАВНО-ЧАСТИЧНО РАБОТОСПОСОБНО Т. 2а	10 БР.
НЕИЗПРАВНО -ЧАСТИЧНО РАБОТОСПОСОБНО Т.2б	4 БР.
НЕИЗПРАВНО-НЕРАБОТОСПОСОБ -НО Т. 3	4 БР.
ПРЕДАВАРИЙНО Т. 4	6 БР.

ОБЩО 25 БРОЯ

ИЗГОТВИЛ

ИНСП. ЗН /ИЗ/:

КРАСИМИР ПАНКОВ

ДИРЕКТОР НА РДПБЗН - ЛОВЕЧ:

КОМИСАР

ВЛАДИМИР КАЦАРСКИ